


消磁电路附加板的使用方法:

一、 工作过程:

每次电源开关在开机时消磁电路工作 7 秒左右, 以消除消磁电路残余电流对画面的干扰。

二、 工作原理图:

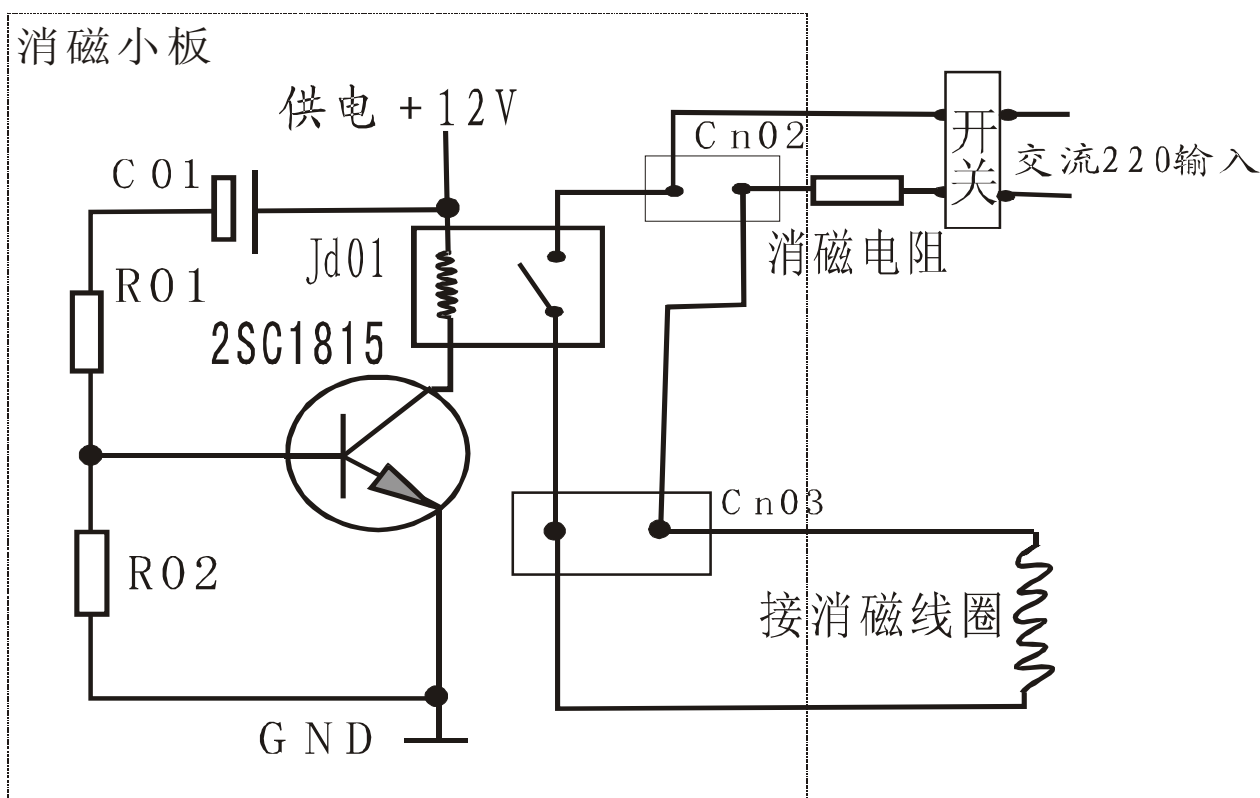

三、 2969PE 机的安装方法:

去掉主板消除消磁线圈的插座, 在原·主板消除消磁线圈的插座位用双芯双层绝缘线连接至小板的 CN03 或 CN02, 原消除消磁线圈插至 CN03 或 CN02, CN01 为 +12V 输入插座, 通过连线将 VCC 接至主板 XS051 的第一脚, GND 接至 C053A 靠 R1004 的地脚。

小板的固定方法: 在前壳后视左下脚适当的位置打一个直径为 3.2mm 的孔, 用 4*20 的自攻螺钉加绝缘垫圈固定小板的一端, 另一端用海棉垫平。

四、 2988AB/AE 的安装方法:

在 2969PE 机安装的基础上, VCC 改为接至 XS892 的第 3 脚, GND 改为接至 XS892 的第 1 脚, 增加 W422 的光线即可。

技术服务中心

2001/11/09