海尔 A9 机芯彩电维修实例

彩电维修资料网 http://www.tv160.net

HS-2998 开机后几秒内自动关机

HS-2929 无规律自动关机

故障可能出在电源部位或保护电路动作。当故障出现时,用万用表检测得微处理器 IC801(LC864516V)⑦遥控开关机脚电压为 0,机器处于待机状态; 4)过流保护脚为 1.2V(正常 5V),说明保护电路动作,为了使故障直观出现,将 V661 拆除(即失去保护)试机。一段时间后电视机出现有伴音、黑屏现象。观察显像管灯丝不亮,其余工作电压正常,说明灯丝回路有故障。查行输出变压器 T471⑩脚有一圈裂缝,补焊后正常。当⑩脚开路时,灯丝绕组无回路。由于保护电路取样接在此端,引起保护电路动作,产生自动关机。

HS-2580 无规律自动关机

根据用户反映该故障多在晚上用电高峰发生,首先检查+B 电压 135V 正常,再测微处理器 IC801(LC864516V)+5V 供电也正常。再检查 IC 801 如 脚保护电路,将保护断开后仍出现自动关机现象,故障与保护电路无关。用万用表 10V 档测 IC801 各脚电压,当表棒碰到 IC801 加时出现自动关机现象,说明复位电路不正常。检查发现 VD824 不良,更换后工作正常。

HS-2996 开机后不定时出现关机

估计故障在电源、保护电路或 CPU 开关机控制电路。首先检查电源,接上假负载,断开 V661、V662,开机时测 140V 供电正常,老化,未出现不定时关机现象。此时考虑可能 CPU 电路或二次开机三极管 V661、V662 问题,检查未发现异常。逐个代换可疑元件,最后更换 V662 后观察,故障排除。

HS-2968 三无

HS-2980 三无,指示灯不亮

打开机器发现 2A 保险丝, 电源开关管 Q613(2SC4429)烧毁, 更换后故障排除。根据厂方规定, 为提高

产品可靠性需将电感 L602 取消, 改为跨线。

HS-2998 三无,指示灯亮

三无故障一般包括以下几种情况: 1、电源部分不正常。2、行电路以及其他负载电路有短路性故障。3、控制电路、待机控制和保护电路动作。所以开机先测主电源电压,发现没有输出。断开行负载电路仍没有电压输出。开机测 C607 正端电压为 300V,正常。再测量 IC 801(LC864516V) ⑦待机控制脚为 5V,也正常。再查①保护端电压为 5V 也正常,说明电源故障可能性最大,逐一检查电源部分元件,发现 R624(39 Ω)阻值变大。换一只相同电阻故障排除,由于 R624 是调整管 Q613 基极电阻,R624 阻值变大造成电源管激励不良,电源不能正常工作。

HS-2929 三无, 指示灯亮

测量CPU IC801(LC864516V)⑦脚电压在开机后由5V变为0V,进入待机状态。将V661拆除(即失去保护)试机,测量140V、27V、25V、24V电压正常,因此判断故障可能在保护电路,逐一断开保护二极管,故障未排除,CPU41脚电压始终为5V。将R862与IC80141脚断开后开机,故障依旧。由此判断CPU不良,更换后开机正常。

HS-2996 三无

开机观察电源指示灯由亮到灭,说明 CPU 已输出开机指令,同时机内可听到"嗡嗡"声,测量+B1 主电压为 0V,关机后测+B1 对地电阻为 0Ω,查行输出管 Q432(2SD1879)CE 击穿,阻尼二极管 D438(ERD07-15)击穿,换新后试机图声正常,但光栅枕形失真,测 D439(ERB44-04)负极电压为 0V(正常应有约 10V 左右的直流电压),正反向电阻也很小,焊下发现已击穿,同时发现与 D439 并联的逆程电容 C425(0.033 μ F)表面已开裂,分别更换 D439 和 C425 后,试机光栅恢复正常。

HS-2968 三无

查整机各路输出电压都为零,但无明显短路故障,拆除V661 (即失去保护)试机,B1输出电压仅有45V(正常为145V),再测其+24V电压,结果也只有7V左右,各路输出电压都按比例降低。切断B1供电负载,各路输出电压只是略有上升。查遍开关电源中的稳压电路和振荡电路,未见故障。无意中碰到B1输出电压滤波电容C641(220μ F/160V),发现温热,检测已严重漏电,更换后故障排除。因C641接在开关电源稳压取样电路之前,切断负载后发现输出电压仍然低,通常判断开关电源中的稳压电路和振荡电路故障,容易忽视。

HS-2580 开机三无

检查5V电压正常,查整机其它各路输出电压都为零,但无明显短路故障,拆除V661 (即失去保护)试机,B1 (130V)输出电压低,约80V。切断B1供电负载,测B1端电压也只有85V,说明电源电路已工作起振,且稳压控制环路也已工作。B1电压偏低只是工作不正常,应重点检查稳压环路。经检查,发现R617 (1KΩ)呈开路状态。更换新电阻后,故障排除。由于R617开路V612的基极电位升高导通程度增加,对V613基极的分流增大迫使V613提前截止,脉冲宽度变窄导致输出电压降低。

HS-2996 屡烧行管

本机已经别人修过,接入75W电烙铁作假负载,检查开关电源,测+B为140V正常。检查行输出电路也未见

损坏元件。换上新行管后开机,首先检查行推动电路和行输出管基极回路没有虚焊点,然后测行推动管的相关点电压,似乎均正常。正在检查过程中只听"吱"的尖叫一声,新行管又击穿。进一步检查发现IC201(LA7687A) 23脚外接500K晶振Z361不良,换后老化一切正常。该故障在其它机型中也较常见,表现为不定期烧行管。

HS-2980 三无,指示灯亮

插上电源后按遥控器待机键和面板上任何键都不启动,测电源输出电压都为零,测电源输出端没有短路,分析故障可能出在电源部位或保护电路动作。拆除 V661 (即失去保护)试机,这时发现屏幕出现水平亮线,测场块 IC501 (LA7838) 各脚电压,发现①脚电压为零伏,别的各脚电压都正常,顺①脚测下去发现 15V、12V 输出没有,更换 IC651 (PQI2RFII) 后电视工作正常。

HS-2996 三无, 指示灯亮

测电源输出电压都为零,但没有短路现象,分析故障可能出在电源部位或保护电路动作。拆除V661 (即失去保护)试机,这时发现屏幕出现水平亮线,测场块IC501 (LA7838) 各脚电压,发现测⑧脚和仅脚电压为零伏(正常为25V左右), 测25V供电没有,查保险电阻R643(8.2Ω)开路,更换R643, 立刻冒烟。说明后级负载有短路现象,检测判定IC501 (LA7838) 短路。先不急着更换IC501, 进一步检查IC501外部元件,防止有变值短路,开机瞬间再次损坏IC501, 结果发现自举电容C517(220μF/35V)有漏液,清洗线路板,更换C517、IC501后,故障排除。

HS-2996 水平亮线

检测 IC501(LA7838)①脚电压 11V 左右,正常。测⑧脚和**13**脚电压 25V 左右,正常。**⑦、12**脚无输出,测 IC201(LA7687A)**20**场激励输出脚 4.3V,正常。进一步检查 IC501外部元件发现 C512(0.01µF)开路,C512连接 IC501**③**脚内单稳态触发器,C512开路导致单稳态触发器时间常数发生变化,更换后故障排除。

HS-2580 水平亮线

首先检测IC501 (LA7838) ①脚电压11V左右,正常。测⑧脚和**(3**脚电压25V左右,正常。用万用表1×10Ω档在IC501 ②脚注入信号,亮线能拉开,但幅度很小,故判断故障发生在帧输出级。经检测,发现反馈电阻R516(18KΩ)阻值无穷大,更换后故障排除。

HS-2980 工作在NTSC制时场幅压缩

PAL制场幅正常而在NTSC制时,出现场幅压缩,该机正常工作时.能对PAL/NTSC制信号进行处理,自动识别场频50Hz/60Hz,输出驱动脉冲,该故障可能在IC201(LA7687A)2 脚识别输出端,IC501(LA7838)⑤脚的切换电路以及IC2012 脚与IC501⑤脚之间的相关电路,实测发现在PAL/NTSC制时,IC501⑤脚电位均为0V,正常接收NTSC制信号时⑤脚电位应在12V左右,说明IC501⑤脚50Hz/60Hz控制失常。经查IC2012 脚C363(0.01 μ F)电容严重漏电,使IC2012 脚始终处在低电平,即在PAL制50Hz工作状态,表现为PAL制时工作正常,NTSC制场幅被压缩。换后正常。

HS-2968场线性上长下短

产生这种故障的原因是场反馈电路有问题。LA7838第⑦脚是场交、直流反馈输入端,检修时,先对外

围反馈回路元件进行详查,结果发现是C514(10μF/16V)漏电造成。更换后故障排除。

HS-2996 场上部幅度窄且卷边

故障出现时检查场扫描电路IC501(LA7838)各引脚的电压,未见发现问题。该故障多为电解电容引起,对IC501外围的供电电容、反馈电容、自举电容、锯齿波形成电容逐个检查,发现电源滤波电容C643(470 μ F/35V)漏液严重,更换之,故障排除。

HS-2929 图抖

判断故障出在场扫描电路,最易造成这种故障的是锯齿波形成钽电解电容C513(1μF/35V),试换之,故障排除。

HS-2998 AV 状态正常, TV 黑屏

此机型 AV 状态时三极管 Q1063 截止 46 脚为高电压,中放电路不工作,避免 TV 信号干扰 AV 信号。TV 状态时 IC201(LA7687A) 46 脚为 4.6V,中放电路正常工作。从故障现象看,此机中放通道问题较大,开机检测发现 IC20150 RFAGC 输出脚电压为 0V,46 IFAGC 中放 AGC 滤波脚电压为 7.8V,此脚电压 TV / AV 转换时,电压无变化,其它脚基本正常。最后查出 46 脚外围电阻 R1065(100 KΩ)开路,换后老化一切正常。

HS-2968 有伴音, 但黑屏

打开后盖检修时,发现显像管灯丝还亮,怀疑亮度通道有问题,测 IC201 相关引脚**32、33、34、35**电压正常。测视放板三个视放管 V762、V772、V782 集电极电压有 200V,说明视放管没有工作,当测到 Q762、Q772、Q782 基极时,发现无电压。而基极电压是视放电压经 R792 降压得到的,正常为 12V,取下 R792(120K)测出已开路,更换后整机工作正常。说明由于视放管无基极电压,截止导致黑屏。

HS-2996 图像颜色拖尾

首先将色饱和度降至零,发现图像拖绿尾,问题出在视放电路上,测三枪阴极电压,均略低于正常值,而视放三极管电压却正常,查三基色信号及亮度信号均正常。调整亮暗平衡电位器,图像拖尾现象不能改善,此时测 R、G、B 视放管基极电压达 45V 左右(正常 12V),检查到电容 C792 (47µF) 发现已经鼓包,换同型号的电容,故障排除。

HS-2929 接收PAL制电视信号时图像暗淡偏黄、无彩

测 IC201(LA7687A)中频、视频/色度部分各相关脚电压,除①TV信号、PAL/NTSC制切换脚外均正常。①脚电压为 0.6V(正常为 2.2V),检查①脚外部元件发现 C131(0.01μF)漏电,更换后故障排除。该故障是IC201①脚电压降低使解码电路工作在 SECAM 模式,所以接收 PAL 制信号时图像暗淡、无彩色、偏黄。

HS-2996 自动搜台不记忆

依次检查IC801(LC864516V)46脚中频识别信号正常,43脚行同步信号输入通路及周围元件正常,13脚AFT输入信号正常,仔细分析如果图像中频不正常,同样会出现上述故障,测VC0 9.5M压控振荡器相关引脚的电压: IC201 (LA7687A) ⑤9.5M振荡输入脚、⑥振荡电压调整脚。结果⑤脚7.1V正常,⑥脚2.3V(正常7.1V)偏低,查R174(100 Ω)变值,压控振荡器振荡频率偏离。更换后故障排除。

HS-2580换频道有"噗噗"声

初步判断是静音控制电路的问题,此机无信号状态下静音功能起作用,重点检查V042、V043静音三极管。V042、V043及它们的外围元件参数基本相同,对比测量发现V042不良,更换后正常。

HS-2980 出现刺耳的行频尖叫声

此故障大致是以下问题: 1. 首先检查一下C441电容是否与C441-PI插针相碰。C441-PI插针是工厂调试端子和逆程电容相碰会出现啸叫声。2. C441、C641和C427电容不良。更换高频性能良好的电容,通常可解决问题。

HS-2980 行幅大

该机场幅正常,但行幅增大。判断故障发生在枕校电路或行S校正电容。断开枕校调制电感L462,行幅仍然较大,焊下行S校正电容C441(0.18μF)、C442(0.22μF)分别检查,发现C441失效,用同规格电容更换,光栅恢复正常。

HS-2996 枕形失真

调整枕校电位器RP463枕形失真基本没有改变,但发现一个奇怪现象,调整RP462、RP463停止后,图像竟然还会缓慢变化,仿佛存在一个充电过程。在测量枕校电路各点电压时,发现C465(2.2 μ F)上电压异常,仅10V左右(正常在12V~20V之间)。断开L461再测电压还是较低,判断故障与L461之后枕校电路无关,进一步检查发现L462异常,更换后正常。

HS-2929 梯形失真

此机型校正电路比较简单,没有梯形失真校正调整电位器,所以由于元器件参数的离散性,有些机器会出现梯形失真。通过更改R462、C464参数能使屏幕线性达到要求。本例将C464(4.7 μ F/35V)改成1 μ F/50V后失真现象消失。