TV60 彩电维修资料网http://www.tv160.net


## 创维 8TT9 机芯 USB 板电路故障检修要点

CS4334 是音 频 D/A 变换 器,损坏通常 会引起无声 音。 AML3298 是微处理器、解码一体芯片,用于对多媒体文件进行解码,损坏通常会引起无图像、无声音。

AML3298 的晶振,损 坏通常会引 起 USB 不 工作。

C4558 是运 算放大器, 用于音频信 号的放大, 损坏通常会 引 起 无 声 音。

1501A50 是 12V→5V变 换电路,损 坏通常会引 起 USB 不 工作。

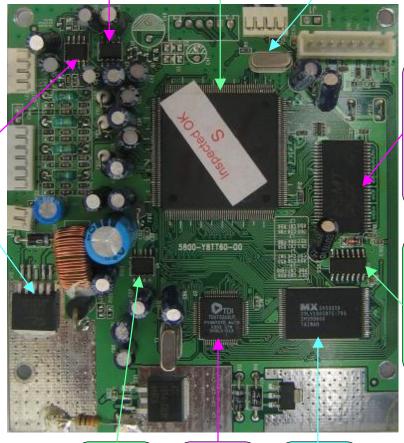

M12164164 A 是解码器 的外挂存储 器,损坏通 常会引起无 图像、无声 音。

74HC14 是 微处理器的 复位芯片, 损坏通常会 引起 USB 工作异常。

24C01 是程序存储器, 损坏通常会引起USB工作异常。 TDI242 是 USB2.0 接 口集成电 路,损坏通 常会引起 USB工作异常。 29LV160 是 FLASH,损 坏通常会引 起USB工作 异常。