东芝超级单片系列机芯技术问题改进方案

系列机芯: 东芝超级单片

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!

CPU、解码芯片: TMPA8803(21寸) TMPA8809(25寸以上)

序号	技术问题	解决方法	典型机型备注
1	TV智能音量开关无作用	记忆IC加纠错程序(CPU版本号: 13-A01V01-TOP)	
2	音响均衡变化小	LEVEL改为3A	AT3488S AT34106/S
3	音响均衡器变化不明显	工厂数据LEVEL由53改为49	AT29S168
4	图象偏暗	R506、R502、R511由220Ω改为470Ω 1/6W, R502由	AT34106/S还需将R432由8.2K
		470Ω 1/6W改为1.2K 1/6W	改为6.2K
5	开机时间长	取消并联在C235上的三极管(TC144)	AT34106/S
6	自动白平衡难调	RO27、RO28由100Ω 1/6W改为22Ω 1/6W	
7	重低音无声	R654增加47K 1/6W电阻,C659 10U/16V取消	
8	DVD音响状态频谱无变化	更改工厂数据LEVEL 53改为3A	AT3488S AT34106/S
9	开路接收有斜纹干扰	T803(15)T0(17)加22UF 16V	
10	DVD色淡	更改工厂数据COLND、COLPD由40改为7F	AT29S168
11	静音时, 改变菜单中伴音制式可解除静音, 但静音标	软件纠错	AT29106/S
	记不消除		
12	冷开机飞色	R515由1K改为1.2K1/6W	AT34106/S
13	DVD图象干扰	R915增加82Ω 1/6W, 取消并联于R241上的电阻	AT34106/S
14	高温老化无光	R403、R404由10K 3W改为6.8K 3W	AT34106/S
15	低温负荷场中心上移	R305、R306、R308 1/6W改为1/4W	AT3488S
16	高温老化行幅偏大	R416串联IN4148二极管负极接地	AT3488S
17	板面无预留谐波电流抑制电路	PCB升级时改善	AT3488S AT34106/S
18	场中心调较范围小(+0.2,-0.1格)	暂无法改善, 可接受	
19	C835(220UF 160V)纹波电流超标	AT3488S: 换成330UF 160V; AT2906S AT25106/S:	AT3488S AT2906S
		临时建议接受,正在开发新部品更改	AT25106/S
20	HI-FI音乐状态下低音加大进入音响状态,外置音箱	Q661 Q662由C1815改为C124; Q661 Q662 "B" TO "E"	AT29S168B
	伴音迟出	各加1UF 50V电容(负极接"E")	
21	开机屏幕两侧露边	R316 22K 1W改为1K 1/4W; D303 8.2V改为FR104;	AT29S168B

		J312飞线改为10K 1/6W; R314(连J312端)TO GND	
		加8. 2V稳压管(正极接地)	
22	主电源开机时"TCL王牌"字符有时错乱("TCL王	暂让步接受	AT21S135
23	牌"字符同比缩小,且字符偏)		
24	重显率偏小	L411由96uH更改为150uH	AT21288/S
25	束电流偏高(三星CRT)	R414由20K 1/6W改为24K 1/6W	AT21288/S
26	场S校正调整余量不够	R311由1.2K改为2.2K 1/6W, C307由1uF 改为2.2uF	AT21288/S
		50V (105℃)	
27	音响状态频谱无作用	R645增加1K 1/6W	AT25192/S AT29S168B
28	DVD图像偏绿	PCB升级;未升级时采取以下方案: 取消R243、R241、	AT25192/S AT29S168B
		J228、R915A、R914A; C243 (-) TO GND加82Ω1/6W;	
		C241 (-) TO GND加82Ω1/6W; P903加三位排线(46-	
		30214H-03X需剪短至140mm) 焊板底, 分别接于Cr TO	
		R241 (C241负端)、Cb TO R243 (C243负端)、GND	
		TO J228(J229端)	
29	遥控关机10秒后重低音有响声	增加A124三极管 "B" TO Q006 "C"、"C" TO IC603	AT25192/S AT29S168B
		(7)、"E"TO P001(5); A124"C"到IC603(7)	
		加70mm导线	
30	C413耐压不够	C413由0.022uF 250V改为0.022uF 400V	AT25192/S
31	明亮状态图像边缘散焦	C501、C502、C503由820pF 改为560pF 50V	AT25192/S
32	行扫描非线性失真临界(7.8%);图像行重显率不达	C419由0.33uF 改为0.36uF 250V	AT25192/S(彩虹管)
	标 (89%)		
33	Q801温度偏高	Q801由K2996改为K2761	AT25192/S
34	开机瞬间重低音伴音异常 (失真)	R654 120K 1/6W改为47K 1/6W	AT29S168B
35	TV转S端子图像瞬间闪彩色	批量生产时更改软件	AT29S168B
36	拉幕左右不一致	批量生产时更改软件	AT29S168B
37	音响状态定时关机后,定时开机有时无动感节拍显示		AT29S168B
38	时钟显示时,进入音响状态无动感节拍显示(显示时	批量生产时更改软件	AT29S168B
	钟)		
39	改变图像信号源制式,静音标志超出其底色范围	批量生产时更改软件	AT29S168B
40	C413耐压不够	C413由0.047uF 250V改为0.047uF 400V	AT29S168B

41	机内有高频响声	L412由磁环(BF60)改为34-A608K6-1BX	AT29S168B
42	音响状态字符暗	更改工厂数据DCBS由03改为23	AT2127/S
43	AV无彩色	增加Q903 C124三极管	AT2127/S
44	暗画面及儿童限视状态手动关机亮点	R042由10K改为82K 1/6W; R041由2K改为1K 1/6W;	AT2127/S
		C030由4.7uF 改为0.47uF 50V; 取消J222; Q006 "C"	
		极到R244(连J308端)加20mm导线	
45	H段深圳3台图像时断时续	R006由22K改为15K 1/6W	AT21211/S
46	AV屏显为英文 (VIDEO)	软件已掩膜,与说明书一致,可接受	AT21211/S AT21231/s
47	儿童限视关机时间一分钟倒计时后,按遥控数字键选	软件已掩膜, 暂接受, 软件升级时改善	AT21(29)211/S AT21230/S
	择未记忆台号显示错误		AT21231/S AT25288/S
48	"锁已清除"中的"已"字错为"己"字	软件已掩膜,暂接受,软件升级时改善	AT21211/S
49	游戏20关,箱子推至底层时,当后退一步时,出现2	软件已掩膜,暂接受,软件升级时改善	AT21230/S AT25288/S
	人或多箱子或上、下、左、右键无作用		
50	明亮状态八级灰度最亮两级分不清	ABL由27改为17	AT21231/s (华飞CRT)
51	AV无信号时喇叭底噪声大	C215由153改为103 50V, C607由182改为473 50V	AT21231/S
52	实时电压显示范围为130-260V,说明书未注明	试产机暂接受,批量前修改说明书	AT21231/S
53	高音减小、低音加大喇叭有杂音	音效IC由1136L升级到1166L	AT25211/S AT25288/S
			AT29211/S
54	开机拉幕左右不一致	软件已掩膜,暂接受,软件升级时改善	AT25(29)211/S AT25288/S
55	伴音关不死	经售后技术部确认可让步接收	AT25211/S
56	连续开关机色斑(亮点)	C812由22uF 改为47uF 50v, D838由10-HS16VC-DBX改	AT25211/S
		为 10-79C24V-DBX	
57	Q801温度偏高(75℃)	R811由470Ω 1/4W改为220Ω 1/4W; C815由1000 pF	AT25211/S
		2KV改为330PF 2 k V; R432 由8.2 k 1/6W改为9.1 k	
		1/6W	
58	遥控关机色块(色斑)	C505由1000pF 1.6KV改为330pF 1.6KV	AT25288/S
59	遥控接收距离不够<4m	R1501由22Ω 1/6W改为2.2Ω 1/6W	AT25288/S