1. MT-29F1/34F1 冷机旋转不良:

生工部提供的更改方法,请大家赶紧试一下,结果在此反馈 更改方法:

将 R117 改为光线, R107 改为 4.7k, 删除 C103 和 C555, R547 和 R549 都改为 4.7k, V515 改为 A950。 更改后动态较小,如果在某些地区的某种角度旋转无法校正,将旋转线圈插座反插即可。

2. MT-29F1 机老烧 B+整流管,一般开一两个小时后烧坏 **经检修最后换了 C514, C515, D510, 故障排除**

3. MT-34F1

故障:有时三无,指示灯一直闪烁;有时正常2分钟左右,出现无光栅。

检修过程: 开机一切正常,过一会儿,无光栅。测 B+为 185V 正常及电源供电 32V、40V、17V、8V 等均正常。此故障一般为扫描板高压供电不正常所至。发现 T403(ZE288)处有烧焦。更换后,无光栅排除。开机老化半天正常,过一天开机发现三无,指示灯一直闪烁,很明显还有故障未排除。此时 B+由 185V 速降为 0V,同时测 32V、40V、17V 供电也降为 0V,只有 8V 始终无电压。断开L502 后依旧,查 C543、C542、R538、C541 均正常。当焊下 D516 时,发现其中一脚中部断了(引起接触不良),重新接好后装回原处,开机故障排除。

总结: 此机同时存在两种故障, 1.高压调整电路; 2.电源 8V 供电。 高清电视中出现三无常见为:

- 1. 启动电容 C511 漏电;
- 2. 8V 供电不正常, C543、C542 漏电, R358 开路;
- 3. 行扫描电路中,行包坏、N802坏。

高清 HT/MT 系列

- 1. 黑屏(行包不良): 开机测 TDA 脚电压为 12V (行停振) 关机重新开机,发现⑥⑧脚开机瞬间从 12V~5. 2V~12V,说明开机瞬间行有起振,测 TDA4856②脚 X 射线保护为 0V,并未起保护,反复开关机,发现 B+185 供电在开机瞬间从 0V~185V~125V 左右~185V,同时 TDA4856 的⑩脚 12V 供电电压下降到 8. 3V,分别断开 TDA4856⑥⑧脚高压和 B+驱动输出,开机 B+185V 一直都很稳定,当接入 TDA4856⑧脚高压驱动,B+马上下降,缩小范围到高压电路及高压行包 T404,都没有发现有异常元件,但只要使高压行包不起振,开机则 B+ 一直稳定,最后怀疑高压行包 T404 有匝间短路损坏,换一个新行包,开机光栅出现,重调加速和聚极故障排除。高压行包 T404 损坏,引起开机行起振后 B+供电负载过重,开关电源过流保护,同时因 B+和 12V 供电的下降,造成 TDA4856⑥⑧脚无驱动脉冲输出(都为 12V 的高电平),也是一种行扫描过流保护,故开机时如发现 B+从 0V~185V~125V 左右~185V变化,基本上都可断定高压行包不良。
- 2. 黑屏(行包打火): 开机测 TDA4856⑥⑧脚电压为 0V, ⑩脚 12V 供电正常,用 RX 1K 档测 TDA4856⑧脚 对地阻值只有几十欧,说明 TDA4856⑧脚对地击穿,通常引起 TDA4856⑧脚对地击穿,是因为高压行包 T404 外壳对屏敝兼散热片打火,此时若只更换 TDA4856 开机后,TDA4856 还会瞬间击穿,并且还会扩大故障范围,通常 CRT 板三个视放 IC TDA120Q 也会有一个损坏(测三个 IC 12 脚对地阻值即可知道是那个 IC 损坏) R459 开路,扫描板 CPU,行同步头极性校正 IC 74HC4538N 损坏,有时 TV 主板 CPU 也会损坏(主要是+5V 供电对地阻值变小),故建议检修 TDA4856⑧脚对地击穿后,更换 TDA4856

- 3. 光栅行场幅度忽大忽小 (C402 或 C411): 测 TDA4856⑥#⑧#输出的波形幅度和相位稳定,测 C404 X-射线保护电压也会波动,说明是高压不稳定引起光栅幅度的波动,检查高压检测 X-射线保护电压也会波动,检查高压检测输入正常,测 TL494CN②脚电压不稳定而 14 脚输出的+5V 基性准电压是稳定的,检查②脚元件发现 C411 (680P) 瓷介电容,有 100K 左右的漏电电阻,且不稳定,更换 C411 故障排。C411 是 TL494③脚内部运放输出端,经 C411、C412、R411 组成高频负反馈网络,反馈回 TL494 ②脚,决定 TL494①②③脚运放的高频增益和带宽,
 - **4. 黑屏(无行反馈):** N802 TDA4856 16、17#输出高电平(2V 和 4.6V) 进入黑屏控制状态,高压电路及行扫描电路均有工作,测 TDA4856①脚行逆程脉冲输入 1 VP-P(应为 5VP-P),查出 R824 中 100K 阻值变大,更换 R824 故障排除。
 - **5. B+185V 过高(没有+17V):** 开机 B+电压超过 250V,查出+17V 供电的整流二极管 D518 开路,D518 开路后光耦 N501①②脚失去工作电源,开关电源没有 B+误差取样信号,处于失控状态,故 B+输出电压偏高。
 - 6. **黑屏**: 开机 B+正常,行扫描电路有工作,行高压不工作,测 TDA4856 测有 5.4V 的电压,说明高压行扫描输出正常,查出行激励无+38 供电,顺这一路查出电源板 1.5A 保险丝 R536 开路,更换R536,故障排除,有时场功放 IC TDA8359 损坏,也会造成 R536 烧断。
 - 7. **黑屏:** 开机发现行扫描输出管 V301 C 极电压为 0V,查出 R307 开路,D301 击穿,更换 R307、D301 后在 V301 C 极对地并 5n6/2KV 逆程电容,开机后测得 V301 C 极供电为 150V (偏高许多) 故逆程 反峰幅度过大,将阻尼管 D301 击穿,分析电路,怀疑开关管 V306 不良,试更换故障排除。V301 C 极供电恢复为 87V,如果更换 R307、D301 后没有在 V301 C 极并入 5n6/2kv 逆程电容,开机后 D301 马上又会击穿,引起 V301 C 极电压为 0V。此故障也有可能是 TDA4856⑥脚 无 B+驱动脉冲输出引起。
 - 8. **黑屏(没有行激励)**: 开机测 TDA4856⑥⑤脚电压为 (9.4V) (5.4V) 且 16 脚为 2V , 17 脚为 4.6V 脚为高电平会使 CRT 板进入黑屏控制状态,CRT 板 G1 点电压将为-250V,束电流截止,故无任何图像显示。测行扫描行管 V301 C 极为 185V 与 B+电压一样,说明行扫描供电处于失控状态,用示波器测行扫描 B+控制驱动端 TDA4856⑥脚矩形脉冲波形正常,顺这一路查到扫描供电激励变压器 T301 次级波形有严重失真,检查 T301 外围元件无任何异常,重新测量其它波形,发现行扫描的行激励变压器 T302 次级的波形也有严重失真,根据原理图分析,引起供电激励变压器 T301 次级波形失真的主要原因是:应该是 T302 不良引起,TDA4856①脚无法接到正确的行逆程脉冲(该脉冲是由扫描行管 V301 C 极经电容分压后获得的)故芯片内部 PLL 电路工作异常,从 16、17 脚输出黑屏控制信号。

9. 对 X-射线保护电路的维修:

开机后还无光栅出现就保护:测 X 射线的保护驱动 IC N402①脚输出 9V 左右的电压,说明 X 射线电路已起保护,引起 X 射线电路保护的原因有以下几种:

- A. 激励过低: 频率由 TL494 5、6 脚外接 RC 阻容元件决定,正常工作时受行频同步;
- B. 高压取样电路异常: TL494①脚外接 R401、C402 高压包 T404 等, VR401、R401;
- C. 开关驱动 IC 不良, V407 不良。(烧 V407: V402 不良、L404 1 欧变值、D419 击穿)
- D. X-射线偏置电压过高,引起误动作。
- E. 逆程电容开路;
- F. 开关变压器 T402 不良:

因开机后马上保护,无法观察到故障现象,取一只 10uf/150v 电容并入 C410 软起动电容,增大软起动时间,开机有光栅但行幅不稳,又保护,说明此时高压不稳定,检查高压的取样电阻 R401、VR401、C401、D401、D402、C402 都正常,测 N401②③脚阻值很小,断开②③焊点,阻值仍很小,说明 N401 TL494②③外围电路有问题,查出 C411 严重漏电,更换 C411,故障排除,TL494②③脚

是内部运放的反相输入端和输出端,外接 RC 网络,进行高频负反馈,衰减高频成份,相当于一个低通滤波器,C411 漏电后,③脚输出的电压都经 C411 反馈到②脚 ,远放增益低,无法迅速控制高压的稳定,使高压开到 X 射的保护阀值,保护电路动作,修此类故障决不可断开 N402①脚检修,万一不是保护电路误动作,而是高压真的超过 30KV,那么 N402①脚失去输出高压保护信号,那么过高的高压就得将 CRT 击穿,造成漏气,灯丝会烧断,使 CRT 永久的报废。

10. 开机电源指示灯亮无法进入二次开机(或关机):

开机指示灯(绿灯)会亮,说明待机电源是正常的,按下遥控器的 POWER 键,没有听到继电器吸合的声音,说明扫描板的 CPU N101 没有接到开机指令或无法执行,扫描板的 CPU 是信号板的 CPU 通过 XT02、X112 三芯线传递开机指令,查 IIC 通信线路有无开路。查扫描主板 CPU、晶振、和复位电路。